

FIRMA “TYRIMAI IR PROJEKTAI”

Įmonės kvalifikacijos atestatas Nr. 4758, galioja iki 2012 06 08
Kalvariju g. 98-43, LT-08211 Vilnius tel. 2618853

Objektas:

PASTATAS – SAPIEGOS G. 4 VILNIUJE

Dalis:

STATINIO KONSTRUKCIJŲ TYRIMO AKTAS

Nr. 9-60

Užsakovas:

Daugiabučio namo L. Sapiegos g. 4 savininkų bendrija
i.k. 300575993, L. Sapiegos g. 4-81, Vilnius

Atest.	Pareigos	Pavardė	Paraiška
Nr. 7191	Statinio ekspertizės vadovas	Vitas Merkevičius	
Nr. 9562	Eksperto asistentas, inžinierius	doc. dr. Juozas Merkevičius	

2009 m.

TURINYS

1.	IVADAS	1 psl.
2.	TYRIMUI UŽDUOTI KLAUSIMAI	1 psl.
3.	TYRIMUI PATEIKTA IR PANAUDOTA	1 psl.
4.	TYRIMAS	1 psl.
5.	TYRIMO IŠVADOS	3 psl.

Priedai:

1.	Foto fiksacijos priedas	16 lapų
2.	Įmonės kvalifikacijos atestato kopija	1 lapas
3.	Specialistų kvalifikacijos pažymėjimų kopijos	2 lapai

FIRMA "TYRIMAI IR PROJEKTAI"

Įmonės atestatas Nr. 4758, galioja iki 2012 06 08

Kalvarijų g. 98-43, Vilnius, tel. 261 88 53

STATINIO KONSTRUKCIJŲ TYRIMO AKTAS

2009 08 11

Nr. 9/60

**Dėl terasos būklės bute Nr. 28 Sapiegos g. 4,
užliejamo buto Nr. 23 ir užliejamo buto Nr. 75
Sapiegos g. 4, Vilniuje**

1. Įvadas

- 1.1. Akto surašymo data: 2009 08 11.
- 1.2. Konstrukcijų vietoje apžiūros data: 2009 07 10.
- 1.3. Tyrimo užsakovas: Daugiabučio namo L. Sapiegos g. 4 savininkų bendrija, j.k. 300575993, L. Sapiegos g. 4-81, Vilnius.
- 1.4. Konstrukcijų vizualinę ekspertizę atliko ekspertas Vitas Merkevičius, turintis Aplinkos ministerijos išduotą statinio ekspertizės vadovo kvalifikacijos atestatą Nr. 7191, galiojantį iki 2013 11 18 d. ir eksperto asistentas, inžinierius doc. dr. Juozas Merkevičius kvalifikacijos atestatas Nr. 9562.

2. Tyrimui pateikta ir panaudota medžiaga

- 2.1. Nekilnojamoho turto objekto kadastrinių matavimų bylos su tiriamu objektu susijusių lapų kopijos.
- 2.2. Statybos techninis reglamentas STR 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimai“.
- 2.3. Foto iliustracijos.

3. Tyrimui užduoti klausimai

- 3.1. Ištirti pastate Sapiegos g. 4 esančio buto Nr. 28 terasos būklę ir nustatyti buto Nr. 23, esančio po šia terasa, užliejimo priežastis.
- 3.2. Nustatyti buto Nr. 75 pastate Sapiegos g. 4, Vilniuje, užliejimo priežastis.

4. Tyrimas

- 4.1. Apžiūros vietoje metu, buvo apžiūrėta pastate Sapiegos g. 4, Vilniuje, esančio buto Nr. 28 terasa ir po ja esantis apliejamas butas Nr. 23.

Apžiūros metu buto Nr. 28 terasoje užfiksuotos atšokusios plytelės ant sienos dešinėje pusėje nuo jėjimo į terasą, taip pat užfiksuotas ištisinis jtrūkimas plytelėse ant sienos (žiūr. nuotraukos, priedas Nr. 2). Sienelė išmūryta iš stačiai paklotų silikatinių plytų, kurios nuo drègmės iš šalčio poveikio išsisluoksniaavo. Silikatinės plytos neatsparios drègmei, pasižymi dideliu vandens įgeriamumu, todėl jos turėjo būti izoliuotos. Jtrūkimas sienelėje yra virš pirmos eilės silikatinių plytų mūro. Vanduo labiausiai veikia pirmą plytų eilę ir kiek mažiau – aukščiau esančias eiles, nes virš pirmos plytų eilės esantis skiedinys dalinai drègmės kilimą aukščiau.

Vanduo nuo terasos nuteka į lataką. Latakas nėra pilnai apskardintas –vanduo nuo plytelii patenka ant betoninio išlyginamojo sluoksnio. Ilgainiui šioje vietoje betono paviršius gali pradėti irti (žiūr. nuotraukos, priedas Nr. 2).

Ant pastato fasado buto Nr. 28 terasoje matomi atšokę fasadiniai dažai (žiūr. nuotraukos, priedas Nr. 2).

Apžiūros metu po terasa esančio buto Nr. 23 koridoriuje užfiksuota nuo drègmės įlinkusi gipso kartono plokštė, atšokę lubų ir sienos dažai bei tinkas (žiūr. nuotraukos, priedas Nr. 2), vonioje nuolat nuo terasos prasiskverbiantis vanduo pažeidė pakabinamas gipso kartono lubas. Nuotraukoje (žiūr. nuotraukos, priedas Nr. 2) matomas pašalintas ištižusio gipso kartono gabala, atverta skylė, pro kurią lietus metu laša vanduo, atšokę lubų dažai ties šviestuvu.

4.2. Bute Nr. 75 apžiūros metu užfiksuotos drègmės pažeistos lubos ties langu kampu – ant baltais dažytų lubų matomas patamsėjimas. Taip pat užfiksuotos drègmės pažeistos medinės lango konstrukcijos – medinė lango stakta ties kairiu kampu patamsėjusi, matomas vandens tekėjimo žymės ant stiklo iš lauko pusės. Virš lango yra sumontuotas latakas, kuriuo nuvedamas vanduo nuo aukščiau esančios terasos. Į lataką taip pat patenka vanduo nuo stogo.

Apžiūréjus terasos apskardinimą ir lataką, nustatyta, kad terasos apskardinimas ties buto Nr. 75 langu nepasiecia latako. Latakas pakankamai negilus, į jį lietvamzdžiu taip pat patenka vanduo nuo pastato stogo. Skylė latake į žemiau esantį lietvamzdžį yra mažesnė nei lietvamzdžio diametras, todėl tiketina, kad vanduo stipraus lietus metu persipila per lataką kraštus, patekdamas ant langą. Jei latakas būtų sujungtas su terasos apskardinimu, tai vanduo persipiltų į išorinę lataką pusę, ir langas būtų įtakojamas mažiau. Šiuo atveju, eksperto nuomone, vanduo iš latakų dėl trumpesnio apskardinimo nuteka per langą iš vidinės latakų pusės, drékindamas lango konstrukcijas. Reikalinga užtikrinti sandarumą tarp apskardinimo ir latakų ties langu. Lietvamzdži nuo stogo tikslinga uždaryti, kad jo vanduo nepatektų į lataką, o vandenį iš latakų tikslinga nuleisti žemesneje vietoje atskiru lietvamzdžiu pajungiant ji į lietvamzdži einantį nuo stogo.

4.3. Bute Nr. 75 apžiūros metu užfiksuoti atšokę apdailos dažai virtuvėje, iš lauko pusės ant fasado matoma nedidelis patamsėjimas - démė fasade, galimai dėl nedidelio vandens kiekio patekimo nuo aukščiau esančios terasos (žiūr. nuotraukos, priedas Nr. 2). Apžiūréjus galinio fasado terasą užfiksuotas plyšys plytelii dangoje ties terasos kraštu, taip pat sutrūkinėjės ir atšokęs karnizo tinkas. Eksperto nuomone karnizo tinkas trūkinėja dėl nesandarumų tarp terasos ir latakų. Šias vietas būtina užsandarinti.

5. Tyrimo išvada

5.1. Buto 28 terasoje sienelės plytelės trūkinėja nes sienelė išmūryta iš stačiai paklotų silikatinių plytų, kurios nuo drėgmės iš šalčio poveikio išsisluoksniaavo. Silikatinės plytos neatsparios drėgmui, pasižymi dideliu vandens įgeriamumu, todėl jas būtina izoliuoti arba pakeisti kita vandeniu atsparia medžiaga.

Dėl nesandarios buto Nr. 28 terenos dangos užliejamas buto Nr. 23 koridorius ir sanmazgas. Reikalinga bute Nr. 28 suremontuoti terenos hidroizoliaciją ir užtikrinti jos sandarumą.


Ant pastato fasado buto Nr. 28 terasoje matomi atšokė fasadiniai dažai. Fasadą reikalinga suremontuoti.

5.2. Buto Nr. 75 lubos ir langas dréksta dėl nepakankamo latako virš šio lango sandarumo, taip pat dėl persipildančio latako. Reikalinga užtikrinti sandarumą tarp apskardinimo ir latako ties langu. Lietvamzdj nuo stogo tikslinga uždaryti, kad jo vanduo nepatektų į lataką, o vandenį iš latako tikslinga nuleisti žemesnėje vietoje atskiru lietvamzdžiu pajungiant jį į lietvamzdį einantį nuo stogo.

5.3. Pastato L. Sapiegos g. 4 galinio šiaurinio fasado terasoje plyteliai dangoje užfiksuoti plyšiai, sutrūkinėjės ir atšokės karnizo tinkas. Eksperto nuomone karnizo tinkas trūkinėja dėl nesandarumų tarp terenos ir latako. Šias vietas būtina užsandarinti. Taip pat reikalinga suremontuoti plyteliai dangą.

Statinio ekspertizės vadovas

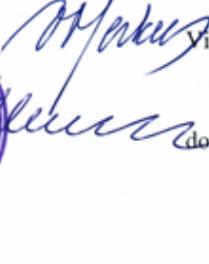


Vitas Merkevičius

doe. dr. Juozas Merkevičius

Inžinierius



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Atestatas

Nr. 4758

V.Merkevičiaus firma "Tyrimai ir projektai"

Įmonės kodas: 124502329

Kalvarijų g. 98-43, LT-08211 Vilnius

Suteikiama teisė atlikti statinio projekto dalinę ekspertizę ir statinio dalinę ekspertizę.

Statiniai kategorijos: ypatingi statiniai, statiniai, išrašyti į Valstybės investicijų programą (sttinio projekto ekspertizės atveju).

Statiniai grupės: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai.

Projekto ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominė.

Statinio ekspertizės darbų sritys: konstrukcijų.



Ministerijos sekretorė
Jūratė Juozaitienė

Komisijos pirmininkė
Edita Meškauskienė

Atestatas galioja iki 2012 m. birželio 08 d.

Atestavimo komisijos 2007 m. birželio 08 d. protokolas Nr. IA-100